

Compte-rendu de la commission travaux voirie en date du 24/02/2024

Les chemins visités :

ordre	Nom du chemin	Métrage	Précision	Nature des travaux préconisés	priorité	Visite le 11/03/2024 avec Samuel Cochard de l'entreprise Lehodey.	Visite le 13/03/2024 avec Mathieu Gervaise de l'entreprise Eurovia	Visite de Nicolas Lecerf le 18/03/2024 chef d'entreprise
1	Donvillière (La) - (propriétés Hurel maçonnerie, Beaufils)	208	Des travaux de débarnage ont été réalisés par un riverain. La chaussée s'affaisse. Desserte de 4 maisons.	Voie imperméable enrobée. Le chemin a été REFAIT PAR Auguste Capelle (vers 1970) puis par Marcel Fernandez et Georges Pigace par deux fois vers 1986. Entrée de voie à refaire (nids de poule). Le chemin est truffé de nids de poule entre 65 et 92 ml, en très mauvais état entre 120 et 127 ml. Le	***	Le busage qui traverse la voie doit être purgé. Les devers du chemin doivent être accentué à droite (bâtiment rural de terre) et à gauche dans le virage. Les deux bandes de roulement (poutres) des extrémités doivent être renforcées en cailloux. La voie sera bitumée. Il faut refaire les premiers 198 ml. Renforcement de ½ chaussée.	220 ml X 3 ml + patte d'oie entrée et fin de chemin. Pas assez d'épaisseur d'enrobé (3 cm actuel). Il faut passer à 5 cm d'épaisseur pour faire un bon tapis. 15 ml de patte d'oie à l'entrée.	208 ml, 2 entonnoirs. Il porte son attention sur la nécessité de corriger le virage face à M Fagnen sans toucher aux biens privés. La buse qui traverse le chemin doit être purgée de la boue qui l'empêche de remplir son rôle. Le chemin a besoin d'être renforcé en cailloux et d'épaisseur d'enrobé.

				flanc droit s'affaisse au point 157 ml.				
2	Communal au 3 route du Suret - (propriété Ropert)	217	une seule habitation desservie + accès aux champs	Voie imperméable ; enrobé plus ancien ; le chemin est correct entre le point 0 et 145 ml ; il est en mauvais état entre 145 et 217 ml ; il y a des sources folles sur la droite.		non visité	non visité	non visité
3	Moulin Beaufiles (Le)- (propriété Schuller)	94	Surface minérale perméable pentue. Le gravier roule sur la roche affleurant. Itinéraire de randonnée. Passerelle sur la Sienne (immergée en période de hautes eaux)	Nécessité de refaire la chaussée en revêtement de sol imperméable. Cette portion de chemin est en très mauvais état.	***	La descente de 96 ml X 3ml de large doit être recouverte d'un bicouche. Prévoir une saignée en diagonale dans la chaussée avec un caniveau CC1 (8 ml) et un PVC (3 ml) au travers du talus pour envoyer l'excès d'eau dans la prairie.	160 ml X 2,80 ml dont 60 ml en enrobé. Le bicouche ne tiendra pas. Préférer l'encaissement avec cette bande roulante plus étroite mais suffisante pour un tracteur. Garder le bas-côté droit en descendant au naturel (prévoir du 20X40 drainant) pour les écoulements des	160 ml de chemin a refaire X 3 ml de large. Il faut maintenir les bandes de roulement sans élargir la chaussée. C'est déjà au-delà de la largeur des roues de tracteur. Il est possible d'envoyer des eaux de ruissellement dès le 1^{er} virage. L'idée de maintenir le bas-côté droit, en descendant

							eaux. Inverser le chemin vers la gauche. + 25 m2. 100 ml de descente à encaisser vers le moulin + 60 ml d'enrobé en amont jusqu'à l'entrée d'un autre chemin (poteau électrique)	est intéressante.
4	Chemin de la Pitoiserie (propriété Michon) ;	253	Surface minérale avec des ruissellements d'eau de source et de surface (sources folles)	Chemin minéral défoncé ; il faudrait redresser les sols ; abandonner toute idée de gaine conductrice ; créer une pente vers le pied de talus.	***	Prévoir une grille tous les 50 ml pour canaliser les eaux de ruissellement. Reprofiler le chemin. Option de drain (30-40 cm) en pied de talus pour capter toutes les eaux.	260 ml. Drain ? pas sûr de l'efficacité. Il faut inverser les courbes. Refaire l'assiette sur 2,50 ml de largeur et laisser 10 cm de rigole (ne pas casser le fond solide). Les agents devront nettoyer cette rigole chaque année.	260 ml X 2,50 ml de large. Mettre du 20 X 40. Conserver la rigole de droite en descendant le chemin. Corriger les pentes pour bien envoyer l'eau sur la droite.
4	Chemin de la Pitoiserie (dit du Montier au carrefour Goueslain)	165	linéaire pris sur la propriété d'Anthony et de Céline Michon.	Ce tronçon a été borné. Il a été éparé mais les ronces ont repris le dessus. Il n'est pas clos, ni planté et donc inutilisable en l'état.		non vu	non vu	non vu

5	Route du Bois - (propriété Bernard Destigny, Catherine Philipines)	12	Travailler sur l'entrée de propriété	Le problème n'est pas la voie mais la gestion des eaux sortant des labours du dessus à nu (visite a été rendue au propriétaire concerné) ; il serait utile de retravailler la rigole et de remettre en état l'entrée de la propriété qui a été malmenée par les ruissellements	***	Enrober l'entrée de la propriété (6,20 ml X 7,50 ml) puis reprofilage en caillou 2,50 ml X 13 ml.	Refaire le trapèze de l'entrée en enrobé 6 ml X 4,50 ml + 4 ml X 12, 50 ml (apport de GMT (caillou)	16 ml X 3 ml + cailloux pour rectifier la cour en contrebas. Prévoir de corriger la rigole de droite, en montant, de la route du Bois.
6	Mesnil-Gonfroy-de-Haut (Le) -(propriétés Gajic, ...)	197 + 80	Chaussée en état moyen. Quelques nids de poule dans la partie des n° impairs	Voie imperméable. Traitement des bas-côtés (débernage et creusement des rigoles à remettre en ordre. Ce chemin se prolonge par un chemin de	***	Débernage du chemin. Profilé de canalisation CC1 à la fin du chemin de terre. Prévoir un hydro-curage des buses. Prévoir un rasage des banquettes. 98 ml X 2,5ml en bicouche.	200 ml. Entonnoir du carrefour X 5 ml. Changer la grille à l'entrée du pavillon. Prévoir un enrobé (le bicouche ne tiendrait que 5-6 ans). Prévoir un curage sur 95 ml. Patte d'oie X 11 ml	198 ml de chemin à enrober. Changer la grille devant la maison. Le propriétaire du pavillon doit nous dire d'où vient l'eau qui s'écoule d'un regard ouvert près de la boîte d'entrée afin de la capter par une buse et faire la

				terre communal ; les 90 premiers mètres sont corrects ; entre 90 et 204 ml en état plus moyen. L'adressage impair 25, 27, 27a, 27b, 29, 31 sera à préciser sur l'entrée du 2 ^e tronçon (80 ml). Il existe pour les autres numéros.				jonction avec les buses qui passent sous la chaussée.
7	Beauficerie (de la) - (propriétés Brioul (Frédéric), gîte vegan « les colibris »	206	Chaussée en bon état. Les mousses viennent de l'ombre portée par les persistants. Une entrée de champ dont les boues ruissellent et recouvrent la chaussée.	Voie imperméable. Problème d'accès sur champ dont les boues recouvrent la chaussée au bout du chemin enrobé (cette voie se prolonge par		Non visité.	Non visité.	Non visité.

				un chemin communal de terre) ; chemin en état nécessitant un grattage.				
8	Landes (Les) (propriété Pipon) benoistpipon@gmail.com	683	Longue et large chaussée en état moyen selon les sections. Une seule maison desservie + les champs.	Chaussée minérale. Quelques nids de poule dans le virage à colmater. Ce chemin est en état d'entretien.	***	Reprofilage de 672 ml de chemin. Prévoir les devers nécessaires pour renvoyer les eaux vers les prairies. .	700 ml. 250 ml X 3 ml a reprofiler. Recharger au maximum la surface en faux plat afin de redonner une pente (+ de 20 cm de cailloux). Incliner le chemin et renvoyer l'eau sur la gauche en allant vers la Balnière. Boucher par ailleurs les trous. Les derniers 100 ml seront rechargés jusqu'au lavoir (point bas).	Reprofiler les 230 ml de chemin surtout abîmé sur le faux plat très humide. Il faut charger la chaussée pour lui redonner de la pente naturelle. Voir Gérard Allain de Maupertuis (La Claverie) exploite le labour de droite en venant de la Balnière pour l'envoi des eaux vers son champ et travailler le fond de rigole.